

点 検 報 告 書

業 務 名 令和6年度深谷グリーンパーク遊具劣化点検

業 務 場 所 深谷市檜合地内

履 行 期 間	令和	6 年	5 月	1 日
	令和	6 年	5 月	31 日

工事施工者

さいたま市南区文蔵5-27-19

株式会社 パークシステム

点検写真台帳(公園全景)

12230125

公園名	深谷グリーンパーク	所在地	
エリア		点検日	2024年5月17日



【公園写真全景】



12230125

[illegible]

管理番号

遊 具 調 書

所在施設名	深谷グリーンパーク	管理番号	住所	
		1		



01 ロッキング遊具 アヒル



02 ロッキング遊具 ポニー



03 ロッキング遊具 スクーター



04 ロッキング遊具 機関車



05 トンボシーソー



06 ロープウェイ



07 複合遊具

定期点検総括表

12230125

1/1ページ

所在施設名		深谷グリーンパーク		管理番号	住所		
				1			
点検社		株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日	
点検者					確認者	公園施設製品安全管理士	
管理番号	製 品 名	機能判定			特 記 事 項	塗装判定	
		総合判定	使用	劣化 ハザード			
0 1	ロッキング遊具 アヒル	C	可	c 2	少し劣化がありますが、ガタつき、異音等は有りませんので使用可能です、設置場所くぼみ経過観察が必要です。ボルトキャップ破損がありました。	B	
0 2	ロッキング遊具 ポニー	C	可	c 2	少し劣化がありますが、ガタつき、異音等は有りませんので使用可能です、設置場所くぼみ経過観察が必要です。ボルトキャップ破損がありました。	B	
0 3	ロッキング遊具 スクーター	C	可	c 2	少し劣化がありますが、ガタつき、異音等は有りませんので使用可能です、設置場所くぼみ経過観察が必要です。ボルトキャップ破損がありました。	B	
0 4	ロッキング遊具 機関車	C	可	c 2	少し劣化がありますが、ガタつき、異音等は有りませんので使用可能です、設置場所くぼみ経過観察が必要です。ボルトキャップ破損がありました。	B	
0 5	トンボシーソー	B	可	b 1	支点部のガタつきが大きくなっています、経過観察が必要です。スプリング部は現状は異常有りませんでした。	B	
0 6	ロープウェイ	C	不可	c 3	デッキ板に腐朽によるがたつきがあります。ワイヤーの素線切れがありましたので経過観察が必要です、握り部に結び目があり安全基準も不適合になるため交換検討が必要です。	B	
0 7	複合遊具	C	不可	b 3	丸太渡りチェーンの摩耗があり経過観察が必要です、床板の腐朽が進んできている板があるので交換おすすめ致します。	B	

(総合判定基準)

A：健全であり、修繕の必要がない（使用可）

B：軽微な異常があり、経過観察が必要（使用可）

C：異常があり、修繕又は対策が必要（修繕完了まで使用不可、場合により使用可）

D：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討（使用不可）

管理番号

公園遊具点検結果【 C ・ D 判定】

12230125

管理番号

1

施設名	ロッキング遊具 アヒル	公園	1 深谷グリーンパーク	住所	
点検社	株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日
製造社	タカオ株式会社	設置年月	2013年3月1日	経過年月	11 年 1 月
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	3歳～6歳	落下高さ	520 mm

Ⅰ. 機能に関する総合判定

- A : 健全であり、修繕の必要がない（使用可）
B : 軽微な異常があり、経過観察が必要（使用可）
③C : 異常があり、修繕又は対策が必要（修繕完了まで 使用不可、場合により 使用可）
D : 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討（使用不可）

Ⅱ. 塗装に関する総合判定

- A : 健全な状態
③B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態
C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態
- : 対象無し

- ハ 0 傷害をもたらす物的ハザードがない状態
ザ 1 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態
ー ② 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態
ド 3 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態

- 劣 a : 健全な状態
化 b : 軽微な劣化がある状態
③c : 修繕の必要な劣化がある状態
d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態

特記事項 ボルトキャップに劣化による破損があります、他は経過観察で仕様可能です。

	点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
劣化	上物部 破損など（破損 10 ヶ所）	目視	A ・ B ・ ③C ・ D	2	ボルトキャップ破損有り

写
真

[1]全景写真



[2]

	内 容	詳 細
1 次評価	①経過観察（継続使用）	
	②修繕が必要	概算額（ ）、内容（ ）
	③撤去するしかない	
整備計画	①同じ遊具の設置（可能・不可・ ）	
	②改修	
	③撤去	

公園遊具点検結果【 C ・ D 判定】

12230125

管理番号 3

施設名	ロッキング遊具 スクーター	公園	1 深谷グリーンパーク	住所	
点検社	株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日
製造社	タカオ株式会社	設置年月	2013年3月1日	経過年月	11 年 1 月
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	3歳～6歳	落下高さ	530 mm

I. 機能に関する総合判定	II. 塗装に関する総合判定
A : 健全であり、修繕の必要がない (使用可)	A : 健全な状態
B : 軽微な異常があり、経過観察が必要 (使用可)	B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態
C : 異常があり、修繕又は対策が必要 (修繕完了まで 使用不可、場合により 使用可)	C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態
D : 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討 (使用不可)	- : 対象無し

ハザード	0 傷害をもたらす物的ハザードがない状態 1 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態 ② 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態 3 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態	劣化	a : 健全な状態 b : 軽微な劣化がある状態 C : 修繕の必要な劣化がある状態 d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態
------	---	----	---

特記事項
設置場所にくぼみがあり経過観察が必要です。ボルトキャップに劣化による破損があります、他は経過観察で仕様可能です。

	点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
劣化	上物部 破損など (破損 10ヶ所)	目視	A ・ B ・ C ・ D	2	ボルトキャップ破損

写真



[1]全景写真 [2]

	内 容	詳 細
1 次評価	①経過観察 (継続使用)	
	②修繕が必要	概算額 ()、内容 ()
	③撤去するしかない	
整備計画	①同じ遊具の設置 (可能・不可・)	
	②改修	
	③撤去	

公園遊具点検結果【 C ・ D 判定】

12230125

管理番号 2

施設名	ロッキング遊具 ポニー	公園	1 深谷グリーンパーク	住所	
点検社	株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日
製造社	タカオ株式会社	設置年月	2013年3月1日	経過年月	11 年 1 月
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	3歳～6歳	落下高さ	520 mm

Ⅰ. 機能に関する総合判定		Ⅱ. 塗装に関する総合判定	
A : 健全であり、修繕の必要がない（使用可）		A : 健全な状態	
B : 軽微な異常があり、経過観察が必要（使用可）		B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態	
C : 異常があり、修繕又は対策が必要（修繕完了まで 使用不可、場合により 使用可）		C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態	
D : 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討（使用不可）		- : 対象無し	
ハザード	0 傷害をもたらす物的ハザードがない状態	劣化	a : 健全な状態
	1 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態		b : 軽微な劣化がある状態
	2 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態		C : 修繕の必要な劣化がある状態
	3 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態		d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項	設置箇所のくぼみあり、ボルトキャップに劣化による破損があります、他は経過観察で仕様可能です。		

	点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
劣化	上物部 破損など (破損 10ヶ所)	目視	A・B・C・D	2	ボルトキャップ破損有り

写真		
	[1]全景写真	[2]

	内 容	詳 細
1 次評価	①経過観察 (継続使用)	
	②修繕が必要	概算額 ()、内容 ()
	③撤去するしかない	
整備計画	①同じ遊具の設置 (可能・不可・)	
	②改修	
	③撤去	

公園遊具点検結果【 C ・ D 判定】

12230125

管理番号 4

施設名	ロッキング遊具 機関車	公園	1 深谷グリーンパーク	住所	
点検社	株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日
製造社	タカオ株式会社	設置年月	2013年3月1日	経過年月	11 年 1 月
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	3歳～6歳	落下高さ	520 mm

Ⅰ. 機能に関する総合判定		Ⅱ. 塗装に関する総合判定	
A : 健全であり、修繕の必要がない（使用可）		A : 健全な状態	
B : 軽微な異常があり、経過観察が必要（使用可）		B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態	
C : 異常があり、修繕又は対策が必要（修繕完了まで 使用不可、場合により 使用可）		C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態	
D : 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討（使用不可）		- : 対象無し	
ハザード	0 傷害をもたらす物的ハザードがない状態	劣化	a : 健全な状態
	1 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態		b : 軽微な劣化がある状態
	2 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態		C : 修繕の必要な劣化がある状態
	3 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態		d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項	設置場所にくぼみがあり経過観察が必要です。ボルトキャップに劣化による破損があります、他は経過観察で仕様可能です。		

	点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
劣化	上物部 破損など (破損 10ヶ所)	目視	A ・ B ・ C ・ D	2	ボルトキャップ破損

写真		
	[1]全景写真	[2]

	内 容	詳 細
1 次評価	①経過観察 (継続使用)	
	②修繕が必要	概算額 ()、内容 ()
	③撤去するしかない	
整備計画	①同じ遊具の設置 (可能・不可・)	
	②改修	
	③撤去	

公園遊具点検結果【 C ・ D 判定】

12230125

管理番号

6

施設名	ロープウェイ	公園	1 深谷グリーンパーク	住所					
点検社	株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日				
製造社	タカオ株式会社		設置年月			経過年月	年	月	
対象年齢シール	(有) ・ 無		対象年齢	6歳～12歳		落下高さ	1,500 mm		
Ⅰ. 機能に関する総合判定					Ⅱ. 塗装に関する総合判定				
A : 健全であり、修繕の必要がない (使用可)					A : 健全な状態				
B : 軽微な異常があり、経過観察が必要 (使用可)					B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態				
C : 異常があり、修繕又は対策が必要 (修繕完了まで使用不可) 場合により 使用可					C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態				
D : 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討 (使用不可)					- : 対象無し				
ハザード	0 傷害をもたらす物的ハザードがない状態				劣化	a : 健全な状態			
	1 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態					b : 軽微な劣化がある状態			
	2 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態					C : 修繕の必要な劣化がある状態			
	3 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態					d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態			
特記事項	デッキ板に腐朽によるがたつきがあります。ワイヤーの素線切れがありましたので経過観察が必要です、握り部に結び目があり安全基準も不適合になるため交換検討が必要です。								
	点 検 項 目			点検器具	判定	写真No.	備 考		
劣化	握り部 破損など (破損 1ヶ所)			目視	A ・ B ・ C ・ D	2	結び目有り		
写 真									
写 真									
	[1]全景写真				[2]結び目あり				
		内 容			詳 細				
1 次評価	①経過観察 (継続使用)								
	②修繕が必要			概算額 ()、内容 ()					
	③撤去するしかない								
整備計画	①同じ遊具の設置 (可能・不可・)								
	②改修								
	③撤去								

ロッキング遊具 定期点検表

12230125

(写真No. 1, 2, 3, 4)

管理番号

1

製品名	ロッキング遊具 アヒル	所在 施設名	深谷グリーンパーク	住所		
点検社	株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日	
点検者				確認者		
製造社	タカオ株式会社	S P 表示シール	(有) ・ 無	製品番号	G-37398	
設置年月	2013年3月1日		経過年月	11 年 1 月	落下高さ	520 mm
構造部材 1	ポリエチレン	構造部材 2	スチール	消耗部材	支点部	
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	1 歳～3 歳 ・ 3 歳～6 歳 ・ 3 歳～1 2 歳 ・ 6 歳～1 2 歳 ・ 大人			
I. 機能に関する総合判定			II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	A : 健全であり、修繕の必要がない B : 軽微な異常があり、経過観察が必要 C : 異常があり、修繕又は対策が必要 D : 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討			A : 健全な状態 B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 - : 対象無し		
ハザード	0 : 傷害をもたらす物的ハザードがない状態 1 : 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態 2 : 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態 3 : 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態			劣化	a : 健全な状態 b : 軽微な劣化がある状態 c : 修繕の必要な劣化がある状態 d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態	
特記事項	ボルトキャップに劣化による破損があります、他は経過観察で仕様可能です。					

【安全領域】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さ600mm以下の時、全方向1,500mm以上。全領域重複可	メジャー	1 合 ・ 否	5	1500mm以上有り
上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	メジャー	1 合 ・ 否	6	
コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 合 ・ 否		
くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 合 ・ 否	7,8	くぼみ有り

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

⑥ボルトナット類による突起

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	目視	2 合 ・ 否	9,10,11	ボルトキャップ破損有り
⑦鋭利な尖端・角・縁				
鋭利な尖端・角・縁	目視・触診	1 合 ・ 否		ボルトキャップ破損有り

【劣化】

支柱部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a ・ b ・ c ・ d	12,13,14	
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a ・ b ・ c ・ d		
ぐらつきがないか	揺診	a ・ b ・ c ・ d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a ・ b ・ c ・ d		

支点部 (リンク部)

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか	目視	a ・ b ・ c ・ d	15,16	
ぐらつきがないか	揺診	a ・ b ・ c ・ d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a ・ b ・ c ・ d		

上物部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a ・ b ・ c ・ d	17,18,19,20,21,22	
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a ・ b ・ c ・ d		
ぐらつきがないか	揺診	a ・ b ・ c ・ d		
破損など (破損 8カ所 ケ所)	目視	a ・ b ・ c ・ d	23,24	ボルトキャップ破損有り

基礎部・着地面部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	a・(b)・c・d		
衝撃吸収材などの破損 (破損 0 ヶ所)	目視	a・(b)・c・d		

点検写真台帳								12230125	
公園	1	深谷グリーンパーク		エリア				点検日	2024年5月17日
施設	1	ロッキング遊具 アヒル			総合	劣化	ハザード	ページ	1/4
					C	c	2		

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 520mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	S Pシール	判定
4		

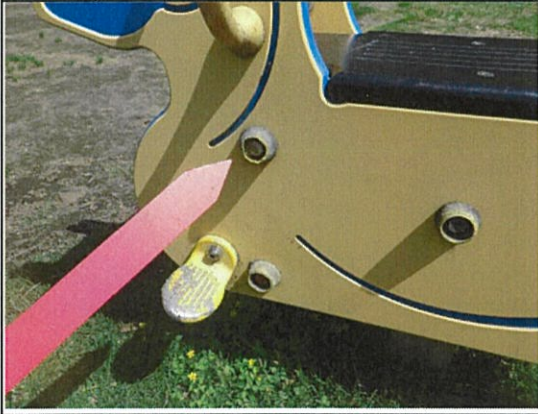
写真No.	安全領域 1500mm以上有り 落下高さ600mm以下の時、全方向1,500mm以上。全領域重複可	判定
5		合

写真No.	安全領域 上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	判定
6		合

点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	1	ロッキング遊具 アヒル			総合	劣化	ハザード	ページ	2/4
					C	c	2		

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
7		否 1
		

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
8		否 1
		

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 ボルトキャップ破損有り 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
9		否 2
		

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 ボルトキャップ破損有り 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
10		否 2
		

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 ボルトキャップ破損有り 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
11		否 2
		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
12		b
		

点検写真台帳

公園	1	深谷グリーンパーク	エリア			点検日	2024年5月17日
施設	1	ロッキング遊具 アヒル	総合	劣化	ハザード	ページ	3/4
			C	c	2		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
13		b
		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
14		b
		

写真No.	劣化 支点部（リンク部） 腐食がないか	判定
15		b
		

写真No.	劣化 支点部（リンク部） 腐食がないか	判定
16		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
17		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
18		b
		

点検写真台帳

公園	1	深谷グリーンパーク	エリア			点検日	2024年5月17日
施設	1	ロッキング遊具 アヒル	総合	劣化	ハザード	ページ	4/4
			C	c	2		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
19		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
20		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
21		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
22		b
		

写真No.	劣化 上物部 ボルトキャップ破損有り 破損など (破損 8カ所 ケ所)	判定
23		C
		

写真No.	劣化 上物部 ボルトキャップ破損有り 破損など (破損 8カ所 ケ所)	判定
24		C
		

ロッキング遊具定期点検表

12230125

(写真No. 1, 2, 3, 4)

管理番号

2

製品名	ロッキング遊具 ポニー	所在 施設名	深谷グリーンパーク	住所	
点検社	株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日
点検者				確認者	
製造社	タカオ株式会社	SP表示シール	(有) ・ 無	製品番号	G-37399
設置年月	2013年3月1日	経過年月	11 年 1 月	落下高さ	520 mm
構造部材1	ポリエチレン	構造部材2	スチール	消耗部材	支点部
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	1歳～3歳 ・ 3歳～6歳 ・ 3歳～12歳 ・ 6歳～12歳 ・ 大人		
I. 機能に関する総合判定			II. 塗装に関する総合判定		
使用継続	A : 健全であり、修繕の必要がない B : 軽微な異常があり、経過観察が必要 C : 異常があり、修繕又は対策が必要 D : 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討			A : 健全な状態 B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 - : 対象無し	
可					
ハザード	0 : 傷害をもたらす物的ハザードがない状態 1 : 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態 2 : 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態 3 : 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態			劣化	a : 健全な状態 b : 軽微な劣化がある状態 c : 修繕の必要な劣化がある状態 d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項	設置箇所のくぼみあり、ボルトキャップに劣化による破損があります、他は経過観察で仕様可能です。				

【安全領域】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さ600mm以下の時、全方向1,500mm以上。全領域重複可	メジャー	1 (合) ・ 否	5	1500mm以上有り
上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	メジャー	1 (合) ・ 否	6	
コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合) ・ 否		
くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 合 ・ (否)	7,8	くぼみ有り

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

⑥ボルトナット類による突起

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	目視	2 合 ・ (否)		ボルトキャップ破損有り

⑦鋭利な尖端・角・縁

鋭利な尖端・角・縁	目視・触診	1 合 ・ (否)		ボルトキャップ破損有り
-----------	-------	-----------	--	-------------

【劣化】

支柱部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a ・ (b) ・ c ・ d	9,10,11	
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a ・ (b) ・ c ・ d		
ぐらつきがないか	揺診	a ・ (b) ・ c ・ d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		

支点部 (リンク部)

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	12,13	
ぐらつきがないか	揺診	a ・ (b) ・ c ・ d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		

上物部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a ・ (b) ・ c ・ d	14,15,16,17,18,19	
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a ・ (b) ・ c ・ d		
ぐらつきがないか	揺診	a ・ (b) ・ c ・ d		
破損など (破損 8 ケ所)	目視	a ・ b ・ (c) ・ d	20,21	ボルトキャップ破損有り

基礎部・着地面部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	a・(b)・c・d		
衝撃吸収材などの破損 (破損 0 ヶ所)	目視	a・(b)・c・d		

点検写真台帳									12230125
公園	1	深谷グリーンパーク		エリア				点検日	2024年5月17日
施設	2	ロッキング遊具 ポニー			総合	劣化	ハザード	ページ	1/4
					C	c	2		

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 520mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	S Pシール	判定
4		

写真No.	安全領域 1500mm以上有り 落下高さ600mm以下の時、全方向1,500mm以上。全領域重複可	判定
5		合

写真No.	安全領域 上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	判定
6		合

点検写真台帳

公園	1	深谷グリーンパーク	エリア			点検日	2024年5月17日
施設	2	ロッキング遊具 ポニー	総合	劣化	ハザード	ページ	2/4
			C	c	2		

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
7		否 1
		

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
8		否 1
		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
9		b
		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
10		b
		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
11		b
		

写真No.	劣化 支点部（リンク部） 腐食がないか	判定
12		b
		

点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	2	ロッキング遊具 ポニー			総合	劣化	ハザード	ページ	3/4
					C	c	2		

写真No.	劣化 支点部 (リンク部) 腐食がないか	判定
13		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
14		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
15		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
16		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
17		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
18		b
		

点検写真台帳										
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日	
施設	2	ロッキング遊具 ポニー				総合	劣化	ハザード	ページ	4/4
						C	c	2		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定	写真No.	劣化 上物部 ボルトキャップ破損有り 破損など (破損 8ヶ所)	判定
19		b	20		C
					

写真No.	劣化 上物部 ボルトキャップ破損有り 破損など (破損 8ヶ所)	判定	写真No.		判定
21		C			
					

写真No.		判定	写真No.		判定

ロッキング遊具定期点検表

12230125

(写真No. 1, 2, 3, 4)

管理番号

3

製品名	ロッキング遊具 スクーター	所在施設名	深谷グリーンパーク	住所	
点検社	株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日
点検者				確認者	
製造社	タカオ株式会社	SP表示シール	(有) ・ 無	製品番号	G-37396
設置年月	2013年3月1日	経過年月	11 年 1 月	落下高さ	530 mm
構造部材1	ポリエチレン	構造部材2	スチール	消耗部材	支点部
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	1歳～3歳 ・ 3歳～6歳 ・ 3歳～12歳 ・ 6歳～12歳 ・ 大人		
I. 機能に関する総合判定			II. 塗装に関する総合判定		
使用継続	A : 健全であり、修繕の必要がない B : 軽微な異常があり、経過観察が必要 C : 異常があり、修繕又は対策が必要 D : 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討			A : 健全な状態 B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 - : 対象無し	
ハザード	0 : 傷害をもたらす物的ハザードがない状態 1 : 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態 2 : 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態 3 : 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態			劣化 a : 健全な状態 b : 軽微な劣化がある状態 c : 修繕の必要な劣化がある状態 d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態	
特記事項	設置場所にくぼみがあり経過観察が必要です。ボルトキャップに劣化による破損があります、他は経過観察で仕様可能です。				

【安全領域】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さ600mm以下の時、全方向1,500mm以上。全領域重複可	メジャー	1 (合) ・ 否	5	1500mm以上有り
上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	メジャー	1 (合) ・ 否	6	
コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合) ・ 否		
くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 合 ・ (否)	7,8	くぼみ有り

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

⑥ボルトナット類による突起

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	目視	2 合 ・ (否)	9	ボルトキャップ破損有り

⑦鋭利な尖端・角・縁

鋭利な尖端・角・縁	目視・触診	1 合 ・ (否)		ボルトキャップ破損有り
-----------	-------	-----------	--	-------------

【劣化】

支柱部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a ・ (b) ・ c ・ d	10,11,12	
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a ・ (b) ・ c ・ d		
ぐらつきがないか	揺診	a ・ (b) ・ c ・ d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		

支点部 (リンク部)

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	13	
ぐらつきがないか	揺診	a ・ (b) ・ c ・ d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		

上物部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a ・ (b) ・ c ・ d	14,15,16,17,18,19	
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a ・ (b) ・ c ・ d		
ぐらつきがないか	揺診	a ・ (b) ・ c ・ d		
破損など (破損 9 ケ所)	目視	a ・ b ・ (c) ・ d	20,21	ボルトキャップ破損

基礎部・着地面部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	a・(b)・c・d		
衝撃吸収材などの破損 (破損 0 ケ所)	目視	a・(b)・c・d		

点検写真台帳

12230125

公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	3	ロッキング遊具 スクーター	総合			劣化	ハザード	ページ	1/4
			C			c	2		

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 530mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	S Pシール	判定
4		

写真No.	安全領域 1500mm以上有り 落下高さ600mm以下の時、全方向1,500mm以上。全領域重複可	判定
5		合

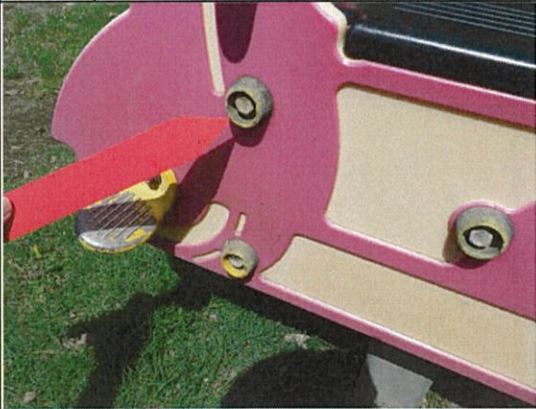
写真No.	安全領域 上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	判定
6		合

点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	3	ロッキング遊具 スクーター			総合	劣化	ハザード	ページ	2/4
					C	c	2		

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
7		否 1
		

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
8		否 1
		

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 ボルトキャップ破損有り 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
9		否 2
		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
10		b
		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
11		b
		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
12		b
		

点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	3	ロッキング遊具 スクーター			総合	劣化	ハザード	ページ	3/4
					C	c	2		

写真No.	劣化 支点部 (リンク部) 腐食がないか	判定
13		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
14		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
15		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
16		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
17		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
18		b
		

点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	3	ロッキング遊具 スクーター			総合	劣化	ハザード	ページ	4/4
					C	c	2		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
19		b
		

写真No.	劣化 上物部 ボルトキャップ破損 破損など (破損 9ヶ所)	判定
20		c
		

写真No.	劣化 上物部 ボルトキャップ破損 破損など (破損 9ヶ所)	判定
21		C
		

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

ロッキング遊具定期点検表

12230125

(写真No. 1, 2, 3, 4)

管理番号

4

製品名	ロッキング遊具 機関車	所在施設名	深谷グリーンパーク	住所	
点検社	株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日
点検者				確認者	
製造社	タカオ株式会社	SP表示シール	(有) ・ 無	製品番号	G-37397
設置年月	2013年3月1日	経過年月	11 年 1 月	落下高さ	520 mm
構造部材1	ポリエチレン	構造部材2	スチール	消耗部材	支点部
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	1歳～3歳 ・ (3歳～6歳) ・ 3歳～12歳 ・ 6歳～12歳 ・ 大人		
Ⅰ. 機能に関する総合判定			Ⅱ. 塗装に関する総合判定		
使用継続	A : 健全であり、修繕の必要がない B : 軽微な異常があり、経過観察が必要 C : 異常があり、修繕又は対策が必要 D : 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討			A : 健全な状態 B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 - : 対象無し	
ハザード	0 : 傷害をもたらす物的ハザードがない状態 1 : 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態 2 : 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態 3 : 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態			劣化	a : 健全な状態 b : 軽微な劣化がある状態 c : 修繕の必要な劣化がある状態 d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項	設置場所にくぼみがあり経過観察が必要です。ボルトキャップに劣化による破損があります、他は経過観察で仕様可能です。				

【安全領域】

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
落下高さ600mm以下の時、全方向1,500mm以上。全領域重複可	メジャー	1 (合) ・ 否	5	1500mm以上有り
上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	メジャー	1 (合) ・ 否	6	
コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合) ・ 否		

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

⑥ボルトナット類による突起

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	目視	2 合 ・ (否)	7,8	

⑦鋭利な尖端・角・縁

鋭利な尖端・角・縁	目視・触診	1 合 ・ (否)		
-----------	-------	-----------	--	--

【安全領域】

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 合 ・ (否)	9,10	くぼみ有り

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a ・ (b) ・ c ・ d	11,12,13	
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a ・ (b) ・ c ・ d		
ぐらつきがないか	揺診	a ・ (b) ・ c ・ d		
破損など (破損0ヶ所)	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		

支点部 (リンク部)

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	14,15	
ぐらつきがないか	揺診	a ・ (b) ・ c ・ d		
破損など (破損0ヶ所)	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		

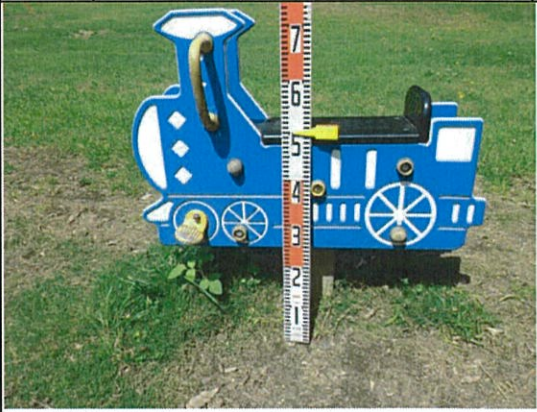
上物部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a・ (b) ・c・d	16,17,18,19,20,21	
ボルトの緩みがないか（全数点検）	打診・触診	a・ (b) ・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	a・ (b) ・c・d		
破損など（破損 4 ケ所）	目視	a・b・ (c) ・d	22,23	ボルトキャップ破損

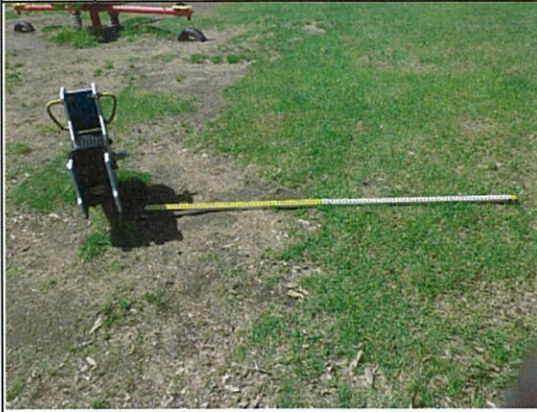
基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a・ (b) ・c・d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	a・ (b) ・c・d		

点検写真台帳									12230125	
公園	1	深谷グリーンパーク			エリア				点検日	2024年5月17日
施設	4	ロッキング遊具 機関車				総合	劣化	ハザード	ページ	1/4
						C	c	2		

写真No.	全景写真	判定	写真No.	落下高さ測定 520mm	判定
1			2		

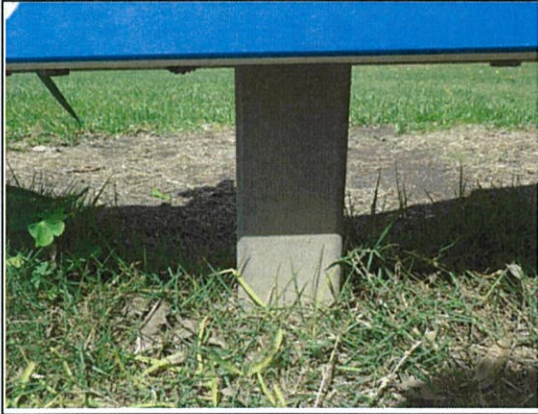
写真No.	対象年齢表示シール	判定	写真No.	S Pシール	判定
3			4		

写真No.	安全領域 1500mm以上有り 落下高さ600mm以下の時、全方向1,500mm以上。全領域重複可	判定	写真No.	安全領域 上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	判定
5		合	6		合

点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	4	ロッキング遊具 機関車			総合	劣化	ハザード	ページ	2/4
					C	c	2		

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
7		否 1
		

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
8		否 1
		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
9		b
		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
10		b
		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
11		b
		

写真No.	劣化 支点部 (リンク部) 腐食がないか	判定
12		b
		

点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	深谷グリーンパーク		エリア					点検日	2024年5月17日
施設	4	ロッキング遊具 機関車				総合	劣化	ハザード	ページ	3/4
						C	c	2		

写真No.	劣化 支点部 (リンク部) 腐食がないか	判定
13		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
14		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
15		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
16		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
17		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
18		b
		

点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	4	ロッキング遊具 機関車			総合	劣化	ハザード	ページ	4/4
					C	c	2		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
19		b
		

写真No.	劣化 上物部 ボルトキャップ破損 破損など (破損 4ヶ所)	判定
20		c
		

写真No.	劣化 上物部 ボルトキャップ破損 破損など (破損 4ヶ所)	判定
21		c
		

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

シ ー ソ ー 定 期 点 検 表

12230125

(写真No. 1, 2, 3, 4)

管理番号

5

製品名	トンボシーソー	所在施設名	深谷グリーンパーク	住所			
点検社	株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日		
点検者				確認者			
製造社	タカオ株式会社	SP表示シール	(有) ・ 無	製品番号	G-37395		
設置年月	2013年3月1日		経過年月	11 年 1 月	落下高さ	500 mm	
構造部材 1	スチール	構造部材 2	FRP	消耗部材	スプリング	緩衝部	
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	1歳～3歳 ・ 3歳～6歳 ・ 3歳～12歳 ・ 6歳～12歳 ・ 大人				
I. 機能に関する総合判定				II. 塗装に関する総合判定			
使用継続				A: 健全な状態			
可				B: 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態			
				C: 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態			
				- : 対象無し			
ハザード	特記事項参照			劣化	a: 健全な状態		
					b: 軽微な劣化がある状態		
					c: 修繕の必要な劣化がある状態		
					d: 緊急修繕が必要な劣化がある状態		
特記事項	支点部のガタつきが大きくなってきているため経過観察が必要です、他は塗装などの劣化もありますが、仕様可能です。						

【安全領域】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可	メジャー	2 (合) ・ 否	5	1800mm以上有り
上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	メジャー	1 (合) ・ 否	6	
コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合) ・ 否		
くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 合 ・ (否)	7,8,9	くぼみ有り

【劣化】

支柱部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか (地際部附近) (全数点検)	目視・打診	a ・ (b) ・ c ・ d	10,11	
腐食がないか (地際部附近以外)	目視・打診	a ・ (b) ・ c ・ d		
ぐらつきがないか	揺診	a ・ (b) ・ c ・ d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		

梁部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか (金具附近) (全数点検)	目視・打診	a ・ (b) ・ c ・ d	12	
腐食がないか (金具附近以外)	目視・打診	a ・ (b) ・ c ・ d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		

腕部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
摩耗・腐食 (摩耗・腐食 0 ケ所)	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	13,14	
ぐらつきがないか	揺診	a ・ (b) ・ c ・ d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		

支点部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか (全数点検)	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	15,16,17,18	ガタつき有り
回転不良がないか	触診・聴診	a ・ (b) ・ c ・ d		
摩耗 (摩耗 0 ケ所)	目視・触診	a ・ (b) ・ c ・ d		摩耗が有ります
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		

スプリング部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか	目視	a・ (b) ・c・d	19,20,21	
ぐらつきがないか	揺診	a・ (b) ・c・d	22,23,24	
破損など（破損 0 ヶ所）	目視	a・ (b) ・c・d		

緩衝部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
摩耗・劣化・ぐらつきがないか	目視・触診	a・ (b) ・c・d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a・ (b) ・c・d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ヶ所）	目視	a・ (b) ・c・d		

点検写真台帳									12230125
公園	1	深谷グリーンパーク		エリア					点検日 2024年5月17日
施設	5	トンボシーソー				総合	劣化	ハザード	ページ 1/4
						B	b	1	

写真No.	全景写真	判定	写真No.	落下高さ測定 500mm	判定
1			2		
					

写真No.	対象年齢表示シール	判定	写真No.	S Pシール	判定
3			4		
					

写真No.	安全領域 1800mm以上有り 落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可	判定	写真No.	安全領域 上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	判定
5		合	6		合
					

点検写真台帳

公園	1	深谷グリーンパーク	エリア			点検日	2024年5月17日
施設	5	トンボシーソー	総合	劣化	ハザード	ページ	2/4
			B	b	1		

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
7		否 1
		

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
8		否 1
		

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
9		否 1
		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	判定
10		b
		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	判定
11		b
		

写真No.	劣化 梁部 腐食がないか（金具附近）（全数点検）	判定
12		b
		

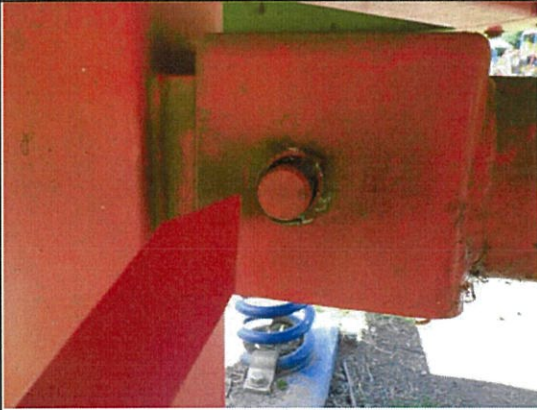
点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	5	トンボシーソー			総合	劣化	ハザード	ページ	3/4
					B	b	1		

写真No.	劣化 腕部 摩耗・腐食（摩耗・腐食 0 ヶ所	判定
13		b
		

写真No.	劣化 腕部 摩耗・腐食（摩耗・腐食 0 ヶ所	判定
14		b
		

写真No.	劣化 支点部 ガタつき有り 腐食がないか（全数点検）	判定
15		b
		

写真No.	劣化 支点部 ガタつき有り 腐食がないか（全数点検）	判定
16		b
		

写真No.	劣化 支点部 ガタつき有り 腐食がないか（全数点検）	判定
17		b
		

写真No.	劣化 支点部 ガタつき有り 腐食がないか（全数点検）	判定
18		b
		

点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	5	トンボシーソー			総合	劣化	ハザード	ページ	4/4
					B	b	1		

写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか	判定	写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか	判定
19		b	20		b
					

写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか	判定	写真No.	劣化 スプリング部 ぐらつきがないか	判定
21		b	22		b
					

写真No.	劣化 スプリング部 ぐらつきがないか	判定	写真No.	劣化 スプリング部 ぐらつきがないか	判定
23		b	24		b
					