

ロープウェイ定期点検表

12230125

(写真No. 1, 2, 3)

管理番号

6

製品名	ロープウェイ	所在施設名	深谷グリーンパーク	住所	
点検社	株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日
点検者				確認者	
製造社	タカオ株式会社	SP表示シール	有・(無)	製品番号	
設置年月		経過年月	年	月	落下高さ
構造部材1	スチール	構造部材2		消耗部材	ケーブル
対象年齢シール	(有)・無	対象年齢	1歳～3歳・3歳～6歳・3歳～12歳・(6歳～12歳)・大人		
I. 機能に関する総合判定			II. 塗装に関する総合判定		
使用継続	A : 健全であり、修繕の必要がない B : 軽微な異常があり、経過観察が必要 C : 異常があり、修繕又は対策が必要 D : 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討			A : 健全な状態 B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 - : 対象無し	
ハザード	0 : 傷害をもたらす物的ハザードがない状態 1 : 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態 2 : 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態 3 : 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態			劣化 a : 健全な状態 b : 軽微な劣化がある状態 c : 修繕の必要な劣化がある状態 d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態	
特記事項	デッキ板に腐朽によるがたつきがあります。ワイヤーの素線切れがありましたので経過観察が必要です、握り部に結び目があり安全基準も不適合になるため交換検討が必要です。				

【安全領域】

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
①その他方向は、1,800mm以上 半分領域重複可	メジャー	2 (合)・否	4	1800mm以上有り
②滑走部への侵入防止の境界柵は安全領域の外側に設置する	メジャー	2 合・(否)		
上部空間、1,800mm以上	メジャー	1 (合)・否	5	

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

①基礎の設計

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
ハザードレベル3に該当する箇所がないこと	器具A	3 合・(否)	6	基礎の露出あり

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか (地際部附近) (全数点検)	目視・打診	a・(b)・c・d	7,8,9,10,11,12	
腐食がないか (地際部附近以外)	目視・打診	a・(b)・c・d	13,14,15,16	サビ有り
ぐらつきがないか	揺診	a・(b)・c・d		
破損など (破損0ヶ所)	目視	a・(b)・c・d		

梁部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか (金具附近)	目視・打診	a・(b)・c・d	17,18	サビ有り
腐食がないか (金具附近以外)	目視・打診	a・(b)・c・d		
破損など (破損0ヶ所)	目視	a・(b)・c・d		

継手金具

部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか	目視	a・(b)・c・d	19,20,21,22	サビ有り
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a・(b)・c・d		
破損・割れ (破損・割れ0ヶ所)	目視	a・(b)・c・d		

出発部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか（地際部附近）	目視・打診	a・(b)・c・d	23,24,25	腐食有り
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	a・(b)・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	a・(b)・c・d		ガタつき有り
破損など（破損 4 ケ所）	目視	a・(b)・c・d		腐朽、ひび割れ有り

ケーブル

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		26,27	
摩耗・素線切れ・腐食がないか	目視	a・(b)・c・d	28	素線切れあり
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a・(b)・c・d		

緩衝装置

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか	目視	a・(b)・c・d	29,30	
破損など（破損 0 ケ所）	目視・触診	a・(b)・c・d		

滑車部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか	目視	a・(b)・c・d	31	
回転不良がないか	触診・聴診	a・(b)・c・d		
ボルトの緩みがないか（全数点検）	打診・触診	a・(b)・c・d		
摩耗など（摩耗 1 ケ所）	聴診	a・(b)・c・d	32,33	ゴムカバー摩耗有り
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a・(b)・c・d		

握り部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
摩耗・腐食がないか	目視	a・(b)・c・d		
破損など（破損 1 ケ所）	目視	a・b・(c)・d	34	結び目有り

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a・(b)・c・d		
----------------	----	-----------	--	--

点検写真台帳										12230125
公園	1	深谷グリーンパーク			エリア				点検日	2024年5月17日
施設	6	ロープウェイ				総合	劣化	ハザード	ページ	1/6
						C	c	3		

写真No.	全景写真	判定
1		
		

写真No.	落下高さ測定 1500mm	判定
2		
		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		
		

写真No.	安全領域 1800mm以上有り ①その他方向は、1,800mm以上 半分領域重複可	判定
4		合
		

写真No.	安全領域 上部空間、1,800mm以上	判定
5		合
		

写真No.	安全領域 基礎の露出あり コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない 基礎の露出あり	判定
6		否 3
		

点検写真台帳								
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア				点検日	2024年5月17日
施設	6	ロープウェイ	総合			劣化	ハザード	ページ
			C			c	3	

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの 障害物がないこと	判定
7		否 1
		

写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の露出あり ハザードレベル 3 に該当する箇所がないこと 基礎 の露出あり	判定
8		否 3
		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	判定
9		b
		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	判定
10		b
		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	判定
11		b
		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	判定
12		b
		

点検写真台帳

公園	1	深谷グリーンパーク	エリア			点検日	2024年5月17日
施設	6	ロープウェイ	総合	劣化	ハザード	ページ	3/6
			C	c	3		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	判定
13		b
		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	判定
14		b
		

写真No.	劣化 支柱部 サビ有り 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
15		b
		

写真No.	劣化 支柱部 サビ有り 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
16		b
		

写真No.	劣化 支柱部 サビ有り 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
17		b
		

写真No.	劣化 支柱部 サビ有り 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
18		b
		

点検写真台帳

公園	1	深谷グリーンパーク	エリア			点検日	2024年5月17日
施設	6	ロープウェイ	総合	劣化	ハザード	ページ	4/6
			C	c	3		

写真No.	劣化 梁部 サビ有り 腐食がないか (金具附近)	判定
19		b
		

写真No.	劣化 梁部 サビ有り 腐食がないか (金具附近)	判定
20		b
		

写真No.	劣化 継手金具 サビ有り 腐食がないか	判定
21		b
		

写真No.	劣化 継手金具 サビ有り 腐食がないか	判定
22		b
		

写真No.	劣化 継手金具 サビ有り 腐食がないか	判定
23		b
		

写真No.	劣化 継手金具 サビ有り 腐食がないか	判定
24		b
		

点検写真台帳

公園	1	深谷グリーンパーク	エリア			点検日	2024年5月17日
施設	6	ロープウェイ	総合	劣化	ハザード	ページ	5/6
			C	c	3		

写真No.	劣化 出発部 腐食有り 腐食がないか（地際部附近）	判定
25		b
		

写真No.	劣化 出発部 腐食有り 腐食がないか（地際部附近）	判定
26		b
		

写真No.	劣化 出発部 腐食有り 腐食がないか（地際部附近） 腐食あり	判定
27		b
		

写真No.	劣化 ケーブル 部位全景（外観状況・落下高さ等）	判定
28		
		

写真No.	劣化 ケーブル 部位全景（外観状況・落下高さ等）	判定
29		
		

写真No.	劣化 ケーブル 素線切れあり 摩耗・素線切れ・腐食がないか 素線切れあり	判定
30		b
		

点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	深谷グリーンパーク		エリア					点検日	2024年5月17日
施設	6	ロープウェイ				総合	劣化	ハザード	ページ	6/6
						C	c	3		

写真No.	劣化 緩衝装置 腐食がないか	判定
31		b
		

写真No.	劣化 緩衝装置 腐食がないか	判定
32		b
		

写真No.	劣化 滑車部 腐食がないか	判定
33		b
		

写真No.	劣化 滑車部 ゴムカバー摩耗有り 摩耗など (摩耗 1ヶ所 ゴムカバー摩耗あり)	判定
34		b
		

写真No.	劣化 滑車部 ゴムカバー摩耗有り 摩耗など (摩耗 1ヶ所)	判定
35		b
		

写真No.	劣化 握り部 結び目有り 破損など (破損 1ヶ所 結び目あり)	判定
36		c
		

複 合 遊 具 定 期 点 検 表

12230125

(写真No. 1, 2, 3)

管理番号

7

製品名	複合遊具	所在施設名	深谷グリーンパーク	住所	
点検社	株式会社パークシステム			点検日	2024年5月17日
点検者				確認者	
製造社	タカオ株式会社	SP表示シール	有・(無)	製品番号	
設置年月		経過年月	年 月	落下高さ	2,500 mm
構造部材1	スチール	構造部材2	木材(その他)	消耗部材	チェーン
対象年齢シール	(有)・無	対象年齢	1歳～3歳・3歳～6歳・3歳～12歳・(6歳～12歳)・大人		
I. 機能に関する総合判定			II. 塗装に関する総合判定		
使用継続	A: 健全であり、修繕の必要がない B: 軽微な異常があり、経過観察が必要 C: 異常があり、修繕又は対策が必要 D: 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討			A: 健全な状態 B: 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C: 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 -: 対象無し	
不可					
ハザード	0: 傷害をもたらす物的ハザードがない状態 1: 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態 2: 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態 ③: 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態			劣化	a: 健全な状態 b: 軽微な劣化がある状態 c: 修繕の必要な劣化がある状態 d: 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項	丸太渡りチェーンの摩耗があり経過観察が必要です、丸太の隙間と滑り台出発部が基準値外の為安全対策が必要です。 床板の腐朽が進んできている板があるので交換おすすめ致します。				

【安全領域】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可	メジャー	2 合・(否)	4,5	1800mm以下
すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可	メジャー	2 合・(否)	6	2000mm以下
上部空間、落下高さ600mm以下(1,500mm) 600mm超え(1,800mm)	メジャー	1 (合)・否	7	
コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合)・否		
くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 合・(否)	8	くぼみ有り

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

①頭部・胴体の挟み込み

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
ハザードレベル3に該当する箇所がないこと	器具A・B	3 合・(否)	9,10	

④基礎の設計

ハザードレベル3に該当する箇所がないこと	器具A	3 合・(否)	11	出発部に隙間あり
----------------------	-----	---------	----	----------

【劣化】

支柱部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景(外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか(地際部附近)	目視・打診	a・(b)・c・d	12,13,14,15,16,17	サビ有り
腐食がないか(地際部附近以外)	目視・打診	a・(b)・c・d	18,19,20,21	
ぐらつきがないか	揺診	a・(b)・c・d		
破損など(破損0ヶ所)	目視	a・(b)・c・d		

梁部

部位全景(外観状況・落下高さ等)	目視			
腐食がないか(金具附近)	目視・打診	a・(b)・c・d	22,23,24	
腐食がないか(金具附近以外)	目視・打診	a・(b)・c・d		
破損など(破損0ヶ所)	目視	a・(b)・c・d		

手すり・柵部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか	目視・打診	a・(b)・c・d	25,26,27,28,29,30	
ぐらつきがないか	揺診	a・(b)・c・d		
破損など（破損 2 ケ所）	目視	a・(b)・c・d	31,32	ビス外れあり

床部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか	目視・打診	a・(b)・c・d	33,34,35,36,37,38	腐食有り
摩耗・へこみがないか	目視・触診	a・(b)・c・d		
破損など（破損 数箇所 ケ所）	目視	a・(b)・c・d		腐食、ガタつき有り

登行部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか（地際部附近）	目視・打診	a・(b)・c・d	39,40,41	
腐食がないか（ササラ・手すり）	目視・打診	a・(b)・c・d		
腐食・摩耗がないか（踏板）	目視・打診	a・(b)・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	a・(b)・c・d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a・(b)・c・d		

継手金具

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか	目視・打診	a・(b)・c・d	42,43,44	
ボルトの緩みがないか	打診・触診	a・(b)・c・d		
破損・割れ（破損・割れ 0 ケ所）	目視	a・(b)・c・d		

出発部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食・摩耗がないか（床板）	目視・打診	a・(b)・c・d	45	
腐食がないか（手すり）	目視・打診	a・(b)・c・d	46	
ぐらつきがないか	揺診	a・(b)・c・d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a・(b)・c・d		

滑降部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視・打診	a・(b)・c・d	47,48	
腐食がないか（滑降面・側面）（全数点検）	目視・打診	a・(b)・c・d	49,50,51,52,53	
摩耗がないか（滑降面・側面）	目視	a・(b)・c・d		

ロープ・ネット部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
摩耗・断線・ほつれがないか	目視	a・(b)・c・d	54,55,56,57,58,59	多少摩耗有り
止め金具が緩んでないか（全数の10%）	触診	a・(b)・c・d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a・(b)・c・d		

歩行部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食・腐朽がないか（全数点検）	目視・打診	a・(b)・c・d	60,61	ビスの緩み、腐朽箇所有り
摩耗がないか	目視	a・(b)・c・d		
滑り易くなっていないか	目視・触診	a・(b)・c・d		
角・突起がないか	触診	a・(b)・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	a・(b)・c・d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a・(b)・c・d		

チェーン

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか	目視	a・ (b) ・c・d	62	錆有り、摩耗有り
摩耗がないか（取付部附近）	ノギス	a・ (b) ・c・d	63,64	8mm→4.8mm
摩耗がないか（取付部附近以外）	ノギス	a・ (b) ・c・d	65,66	8mm～6.9mm
止め金具が緩んでないか	触診	a・ (b) ・c・d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a・ (b) ・c・d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	a・ (b) ・c・d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	a・ (b) ・c・d		

点検写真台帳									12230125
公園	1	深谷グリーンパーク		エリア				点検日	2024年5月17日
施設	7	複合遊具			総合	劣化	ハザード	ページ	1/12
					C	b	3		

写真No.	全景写真	判定
1		
		

写真No.	落下高さ測定 2500mm	判定
2		
		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		
		

写真No.	安全領域 1800mm以下 落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可 1800mm以下	判定
4		否 2
		

写真No.	安全領域 1800mm以下 落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可	判定
5		否 2
		

写真No.	安全領域 2000mm以下 すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可 2000mm以下	判定
6		否 2
		

点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	7	複合遊具			総合	劣化	ハザード	ページ	2/12
					C	b	3		

写真No.	安全領域 上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	判定
7		合
		

写真No.	安全領域 くぼみ有りくぼみ・段差・石ころなどの 障害物がないこと くぼみあり	判定
8		否 1
		

写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み 頭部・ 胴体の挟み込み (100～230mm)	判定
9		否 2
		

写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み 頭部・ 胴体の挟み込み (100～230mm)	判定
10		否 2
		

写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み ハザー ドレベル 3 に該当する箇所がないこと	判定
11		否 3
		

写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み ハザー ドレベル 3 に該当する箇所がないこと	判定
12		否 3
		

点検写真台帳

公園	1	深谷グリーンパーク	エリア			点検日	2024年5月17日
施設	7	複合遊具	総合	劣化	ハザード	ページ	3/12
			C	b	3		

写真No.	劣化 支柱部 サビ有り 腐食がないか（地際部附近）	判定
13		b
		

写真No.	劣化 支柱部 サビ有り 腐食がないか（地際部附近）	判定
14		b
		

写真No.	劣化 支柱部 サビ有り 腐食がないか（地際部附近）	判定
15		b
		

写真No.	劣化 支柱部 サビ有り 腐食がないか（地際部附近）	判定
16		b
		

写真No.	劣化 支柱部 サビ有り 腐食がないか（地際部附近）	判定
17		b
		

写真No.	劣化 支柱部 サビ有り 腐食がないか（地際部附近）	判定
18		b
		

点検写真台帳										
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日	
施設	7	複合遊具				総合	劣化	ハザード	ページ	4/12
						C	b	3		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
19		b
		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
20		b
		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
21		b
		

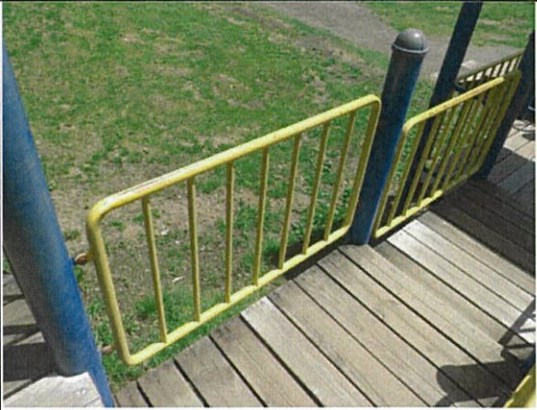
写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
22		b
		

写真No.	劣化 梁部 腐食がないか（金具附近）	判定
23		b
		

写真No.	劣化 梁部 腐食がないか（金具附近）	判定
24		b
		

点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	7	複合遊具			総合	劣化	ハザード	ページ	5/12
					C	b	3		

写真No.	劣化 梁部 腐食がないか（金具附近）	判定
25		b
		

写真No.	劣化 手すり・柵部 腐食がないか	判定
26		b
		

写真No.	劣化 手すり・柵部 腐食がないか	判定
27		b
		

写真No.	劣化 手すり・柵部 腐食がないか	判定
28		b
		

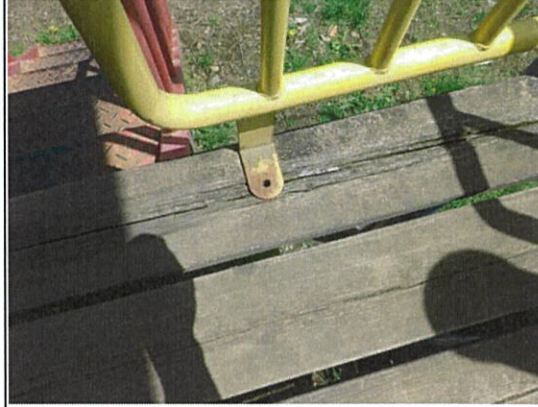
写真No.	劣化 手すり・柵部 腐食がないか	判定
29		b
		

写真No.	劣化 手すり・柵部 腐食がないか	判定
30		b
		

点検写真台帳

公園	1	深谷グリーンパーク	エリア			点検日	2024年5月17日
施設	7	複合遊具	総合	劣化	ハザード	ページ	6/12
			C	b	3		

写真No.	劣化 手すり・柵部 腐食がないか	判定
31		b
		

写真No.	劣化 手すり・柵部 ビス外れあり 破損など (破損 2ヶ所 ビス外れあり)	判定
32		b
		

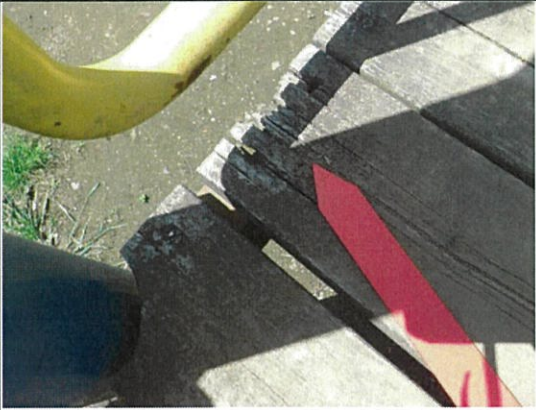
写真No.	劣化 手すり・柵部 ビス外れあり 破損など (破損 2ヶ所)	判定
33		b
		

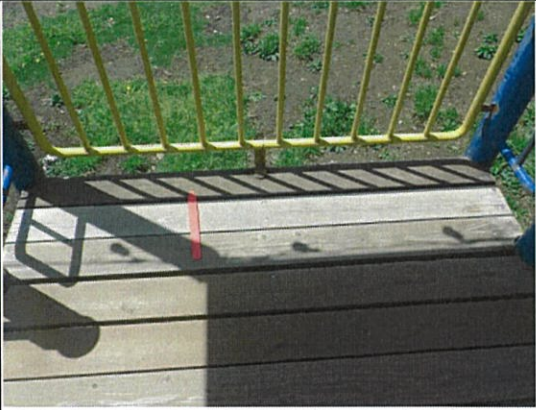
写真No.	劣化 床部 腐食有り 腐食がないか 腐食あり	判定
34		b
		

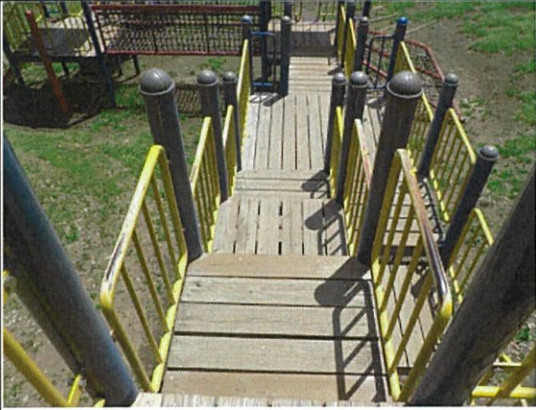
写真No.	劣化 床部 腐食有り 腐食がないか	判定
35		b
		

写真No.	劣化 床部 腐食有り 腐食がないか	判定
36		b
		

点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	7	複合遊具			総合	劣化	ハザード	ページ	7/12
					C	b	3		

写真No.	劣化 床部 腐食有り 腐食がないか	判定
37		b
		

写真No.	劣化 床部 腐食有り 腐食がないか	判定
38		b
		

写真No.	劣化 床部 腐食有り 腐食がないか	判定
39		b
		

写真No.	劣化 登行部 腐食がないか（地際部附近）	判定
40		b
		

写真No.	劣化 登行部 腐食がないか（地際部附近）	判定
41		b
		

写真No.	劣化 登行部 腐食がないか（地際部附近）	判定
42		b
		

点検写真台帳

公園	1	深谷グリーンパーク	エリア			点検日	2024年5月17日
施設	7	複合遊具	総合	劣化	ハザード	ページ	8/12
			C	b	3		

写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか	判定
43		b
		

写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか	判定
44		b
		

写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか	判定
45		b
		

写真No.	劣化 出発部 腐食・摩耗がないか（床板）	判定
46		b
		

写真No.	劣化 出発部 腐食がないか（手すり）	判定
47		b
		

写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	判定
48		b
		

点検写真台帳										
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日	
施設	7	複合遊具				総合	劣化	ハザード	ページ	9/12
						C	b	3		

写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	判定
49		b
		

写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（滑降面・側面） （全数点検）	判定
50		b
		

写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（滑降面・側面） （全数点検）	判定
51		b
		

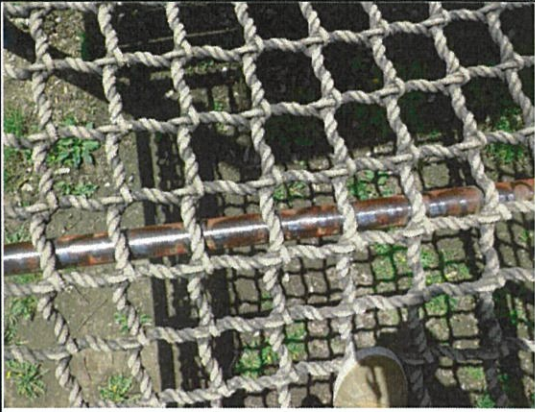
写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（滑降面・側面） （全数点検）	判定
52		b
		

写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（滑降面・側面） （全数点検）	判定
53		b
		

写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（滑降面・側面） （全数点検）	判定
54		b
		

点検写真台帳								
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア				点検日	2024年5月17日
施設	7	複合遊具			総合	劣化	ハザード	ページ
					C	b	3	10/12

写真No.	劣化 ロープ・ネット部 多少摩耗有り 摩耗・断線・ほつれがないか	判定
55		b
		

写真No.	劣化 ロープ・ネット部 多少摩耗有り 摩耗・断線・ほつれがないか	判定
56		b
		

写真No.	劣化 ロープ・ネット部 多少摩耗有り 摩耗・断線・ほつれがないか	判定
57		b
		

写真No.	劣化 ロープ・ネット部 多少摩耗有り 摩耗・断線・ほつれがないか	判定
58		b
		

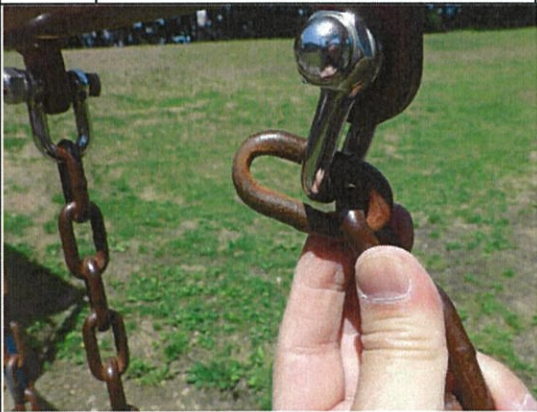
写真No.	劣化 ロープ・ネット部 多少摩耗有り 摩耗・断線・ほつれがないか	判定
59		b
		

写真No.	劣化 ロープ・ネット部 多少摩耗有り 摩耗・断線・ほつれがないか	判定
60		b
		

点検写真台帳							
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア			点検日	2024年5月17日
施設	7	複合遊具				ページ	11/12
			総合	劣化	ハザード		
			C	b	3		

写真No.	劣化 歩行部 ビスの緩み、腐朽箇所有り 腐食・腐朽がないか (全数点検)	判定
61		b
		

写真No.	劣化 歩行部 ビスの緩み、腐朽箇所有り 腐食・腐朽がないか (全数点検)	判定
62		b
		

写真No.	劣化 チェーン 錆有り、摩耗有り 腐食がないか	判定
63		b
		

写真No.	劣化 チェーン 8mm→4.8mm 摩耗がないか (取付部附近)	判定
64		b
		

写真No.	劣化 チェーン 8mm→4.8mm 摩耗がないか (取付部附近)	判定
65		b
		

写真No.	劣化 チェーン 8mm→6.9mm 摩耗がないか (取付部附近以外)	判定
66		b
		

点検写真台帳									
公園	1	深谷グリーンパーク	エリア					点検日	2024年5月17日
施設	7	複合遊具			総合	劣化	ハザード	ページ	12/12
					C	b	3		

写真No.	劣化 チェーン 8mm～6.9mm 摩耗がないか (取付部附近以外)	判定
67		b
		

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具履歴書

公園名 (設置場所)	深谷グリーンパーク	
遊具の種類・名称	ロッキング遊具 アヒル	
施設番号	1	
設置年月	2013/03	
業者名		
素材	ポリエチレン/スチール 支点部	
製造社	タカオ株式会社	
対象年齢／ 対象年齢シール有無	3歳～6歳／有	
標準使用期間	年	

■安全点検履歴

点検実施状況			点検結果(特記事項)
年度	日常	定期	
2021年4月		2021/4/15	総合判定:B 少し劣化がありますが、ガタつき、異音等はありませんので使用可能です。設置場所くぼみ経過観察が必要です。ボルトキャップ破損がありました。
2022年5月		2022/5/18	総合判定:C 少し劣化がありますが、ガタつき、異音等はありませんので使用可能です。設置場所くぼみ経過観察が必要です。ボルトキャップ破損がありました。
2024年5月		2024/5/17	総合判定:C 少し劣化がありますが、ガタつき、異音等はありませんので使用可能です。設置場所くぼみ経過観察が必要です。ボルトキャップ破損がありました。

※公園又は設置場所ごとに、遊具の位置図を添付する。

※施設設置時に製造・施工者から提出された遊具の設計図面及び材料、標準使用期間、消耗部材の交換サイクルなどに関する資料は、対応する遊具の種類・名称ごとに資料番号を付し、遊具履歴書とともに一括して保管する。

■安全点検履歴

構造部材の補強、塗装の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

消耗部材の更新、補修、部品交換、塗装等の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

備考

※事故や苦情について記載する。

遊具履歴書

公園名 (設置場所)	深谷グリーンパーク	
遊具の種類・名称	ロッキング遊具 ポニー	
施設番号	2	
設置年月	2013/03	
業者名		
素材	ポリエチレン/スチール 支点部	
製造社	タカオ株式会社	
対象年齢／ 対象年齢シール有無	3歳～6歳／有	
標準使用期間	年	

■安全点検履歴

点検実施状況			点検結果(特記事項)
年度	日常	定期	
2021年4月		2021/4/15	総合判定:B 少し劣化がありますが、ガタつき、異音等はありませんので使用可能です。設置場所くぼみ経過観察が必要です。ボルトキャップ破損がありました。
2022年5月		2022/5/18	総合判定:C 少し劣化がありますが、ガタつき、異音等はありませんので使用可能です。設置場所くぼみ経過観察が必要です。ボルトキャップ破損がありました。
2024年5月		2024/5/17	総合判定:C 少し劣化がありますが、ガタつき、異音等はありませんので使用可能です。設置場所くぼみ経過観察が必要です。ボルトキャップ破損がありました。

※公園又は設置場所ごとに、遊具の位置図を添付する。

※施設設置時に製造・施工者から提出された遊具の設計図面及び材料、標準使用期間、消耗部材の交換サイクルなどに関する資料は、対応する遊具の種類・名称ごとに資料番号を付し、遊具履歴書とともに一括して保管する。

■安全点検履歴

構造部材の補強、塗装の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

消耗部材の更新、補修、部品交換、塗装等の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

備考

※事故や苦情について記載する。

遊具履歷書

公園名 (設置場所)	深谷グリーンパーク
遊具の種類・名称	ロッキング遊具 スクーター
施設番号	3
設置年月	2013/03
業者名	
素材	ポリエチレン/スチール 支点部
製造社	タカオ株式会社
対象年齢／ 対象年齢シール有無	3歳～6歳／有
標準使用期間	年



■安全点検履歴

[illegible]

※公園又は設置場所ごとに、遊具の位置図を添付する。

※施設設置時に製造・施工者から提出された遊具の設計図面及び材料、標準使用期間、消耗部材の交換サイクルなどに関する資料は、対応する遊具の種類・名称ごとに資料番号を付し、遊具履歴書とともに一括して保管する。

■安全点検履歴

構造部材の補強、塗装の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

消耗部材の更新・補修、部品交換、塗装等の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

備考

※事故や苦情について記載する。

A blue and white toy train engine, possibly a mailbox or a small play structure, is mounted on a wooden post. It features a large white smokestack with a blue ring, a black seat, and three large white wheels with blue spokes. The engine is decorated with white diamond shapes and vertical lines. It is situated in a grassy field with trees in the background.

■安全点検履歴

[illegible]

※公園又は設置場所ごとに、遊具の位置図を添付する。

※施設設置時に製造・施工者から提出された遊具の設計図面及び材料、標準使用期間、消耗部材の交換サイクルなどに関する資料は、対応する遊具の種類・名称ごとに資料番号を付し、遊具履歴書とともに一括して保管する。

■安全点検履歴

構造部材の補強、塗装の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

消耗部材の更新、補修、部品交換、塗装等の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

備考

※事故や苦情について記載する。

遊具履歴書

公園名 (設置場所)	深谷グリーンパーク	
遊具の種類・名称	トンボシーソー	
施設番号	5	
設置年月	2013/03	
業者名		
素材	スチール/FRP スプリング/緩衝部	
製造社	タカオ株式会社	
対象年齢／ 対象年齢シール有無	3歳～12歳／有	
標準使用期間	年	

■安全点検履歴			
点検実施状況			点検結果(特記事項)
年度	日常	定期	
2021年4月		2021/4/15	総合判定:B 支点部のガタつきが大きくなってきています、経過観察が必要です。スプリング部は現状は異常有りませんでした。
2022年5月		2022/5/18	総合判定:B 支点部のガタつきが大きくなってきています、経過観察が必要です。スプリング部は現状は異常有りませんでした。
2024年5月		2024/5/17	総合判定:B 支点部のガタつきが大きくなってきています、経過観察が必要です。スプリング部は現状は異常有りませんでした。

※公園又は設置場所ごとに、遊具の位置図を添付する。

※施設設置時に製造・施工者から提出された遊具の設計図面及び材料、標準使用期間、消耗部材の交換サイクルなどに関する資料は、対応する遊具の種類・名称ごとに資料番号を付し、遊具履歴書とともに一括して保管する。

■安全点検履歴

構造部材の補強、塗装の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

消耗部材の更新、補修、部品交換、塗装等の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

備考

※事故や苦情について記載する。

A photograph of a playground area. On the left, there is a blue and yellow structure, possibly a climbing frame or a small stage. In the center, there is a red swing set. The background is a dense green forest under a blue sky with some clouds. A dirt path leads from the foreground towards the swing set.

■安全点検履歴

[illegible]

※公園又は設置場所ごとに、遊具の位置図を添付する。

※施設設置時に製造・施工者から提出された遊具の設計図面及び材料、標準使用期間、消耗部材の交換サイクルなどに関する資料は、対応する遊具の種類・名称ごとに資料番号を付し、遊具履歴書とともに一括して保管する。

■安全点検履歴

構造部材の補強・塗装の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

消耗部材の更新・補修・部品交換・塗装等の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

備考

※事故や苦情について記載する。

A photograph of a colorful playground structure with blue frames, yellow and red slides, and green roofs, situated on a grassy hill with a dense forest in the background.

■安全点検履歴

[illegible]

※公園又は設置場所ごとに、遊具の位置図を添付する。

※施設設置時に製造・施工者から提出された遊具の設計図面及び材料、標準使用期間、消耗部材の交換サイクルなどに関する資料は、対応する遊具の種類・名称ごとに資料番号を付し、遊具履歴書とともに一括して保管する。

■安全点検履歴

構造部材の補強、塗装の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

消耗部材の更新、補修、部品交換、塗装等の実施記録

※実施年月日、実施者(受託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。

備考

※事故や苦情について記載する。